

Version de micrologiciel BERNINA B 820 QE - V34.21.54

Steckborn, 20.05.2015

Information sur le micrologiciel

Le micrologiciel pour BERNINA B 820 QE a été mis à jour et amélioré. Pour autant, nous n'expliquerons pas le détail de chaque amélioration contenu dans le nouveau micrologiciel, mais uniquement celles qui procurent un avantage immédiat à l'utilisatrice.

Remarque:

BERNINA recommande à tous ses clients de la classe de produit correspondante d'utiliser la dernière version logicielle (mise à jour du micrologiciel) qui contient des améliorations sur la base des suggestions et des divers messages de sa clientèle, de nouvelles fonctions, une optimisation générale ainsi que la suppression des erreurs afin de garantir les meilleurs résultats de couture et de broderie possibles avec le produit BERNINA.

Informations sur la version 34.21.54 de mise à jour du logiciel

1.) Couture - Travail avec le système mains libres (FHS)

Il arrivait que le dispositif tendeur du fil supérieur ne se ferme plus au relâchement du levier à genou si le FHS était utilisé à cadence élevée. Ce comportement erroné provenant d'une erreur d'horloge a été corrigé.

BERNINA	International AG
Steckborn	

Avec nos compliments

<u>Informations sur la version 32.44.80 de mise à jour du logiciel</u> (cette version a été introduite sur les nouvelles machines fabriquées à partir du trimestre 4/2012 – cette information n'a toutefois pas été publiée).

1. Pivotement de la griffe d'entraînement

Quand le pied Dual-Transport est monté, la griffe d'entraînement ne pivote plus - ceci a été corrigé.

2. Déroulement du fil supérieur

Lors de la coupe du fil avec arrêt de la couture, le fil supérieur ne se déroule plus - ceci a été corrigé.

3. Œillets

Concernant les œillets, nous avons optimisé la vitesse de couture pour des raisons de qualité.

4. Réglages de sécurité/ Pied-de-biche pour broderie

Pour des raisons de sécurité, le client doit effectuer la sélection du pied-de-biche et de la plaque de broderie à la main après avoir choisi l'application de broderie.

5. Entraînement du tissu dans la plaque de broderie lors de la coupe du fil

Dans certains cas rares, le tissu a été pris dans la plaque de broderie lors de la coupe du fil en raison de la position de l'aiguille (position de l'aiguille : aiguille profonde et position latérale extrême). Ce problème a été corrigé.

Version 32.44.80 vers la version 34.21.51

6. Nouveaux pieds # 97 et # 97D

Le micrologiciel du nouveau pied pour patchwork BERNINA # 97 et la variante avec la fonctionnalité BDF # 97D ont été révisés. Ce pied sera disponible dès la fin juillet. Pour toute autre information, adressez-vous à votre concessionnaire BERNINA. Ce pied peut être choisi dans le menu de sélection des pieds-de-biche.

7. La fonctionnalité Grace "Quilt Motion" a été révisée

La fonctionnalité Quilt Motion de la B 830 a été révisée et fonctionne comme suit: Enficher le raccordement de l'outil Quilt Motion dans le port "accessoire optionnel". Le port se situe sur la face arrière de la machine près de la tête de couture.




Dès que la machine a reconnu l'outil/le logiciel, la fonctionnalité "Quilt Motion" démarre automatiquement. L'écran l'indique de la manière suivante:




8. Couture en marche arrière point par point

La couture en marche arrière point par point peut désormais s'activer/se désactiver individuellement et se règle en respectant les étapes suivantes:



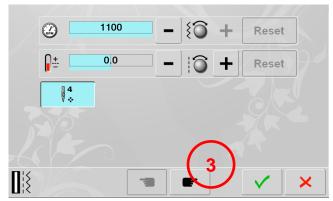

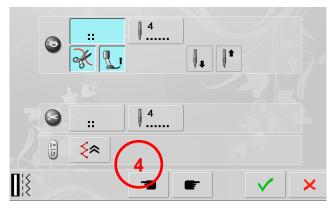

La couture en marche arrière point par point est toujours désactivée (réglage d'usine) et peut être activée ou de nouveau désactivée dans le Setup (point 4).

BERNINA International AG travaille sans relâche à l'amélioration et à l'optimisation de ses produits sur la base des retours d'utilisatrices et selon le développement technique. Nous vous prions de nous excuser de tout inconvénient lié à cette situation.

Avec nos compliments

BERNINA International AG Steckborn